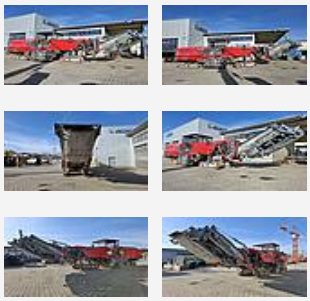
WIRTGEN STRAßENFRäSEN W 250

معلومات عامة		BILDER
رقم المخزن	18550	
سنة الصنع	2013	
ساعات التشغيل	10231	
الوزن [طن]	49	
قائمة قطع الغيار	✓	
بيانات المحرك		
المصنع	Cummins + Cummins	
نوع المحرك	QSX15 + QSL	
قوة المحرك بالكيلو واط	447 + 261	
فئة الانبعاثات	EU Stage IIIa / EPA, Tier III	
شارة البيئة (امريكا)	✓	
فلتر مازوت متوفر	✓	
التجهيزات		
عرض القشط [مم]	2200	
عمق القشط [مم]	330	
نظام تبديل اللسريع للدرم	✓	
جهاز تدوير الدرم ببطء	✓	
بوم قابل للف	✓	
نظام الشفط	✓	
تجهيزة الشفط	✓	
نظام التحكم بالمستوى LEVEL PRO	✓	
سنسور الميلان	✓	
سنسور قياس الطريق (سيليندر)	✓	
التنظيف بالضغط العالي	✓	
كومبرسور	✓	

RÜKO GmbH Baumaschinen · Daimlerstr. 20 · 76316 Malsch · www.rueko.de
Tel. 07246 9419-0 · Fax 07246 9419-10 · info@rueko.de

الحالة			
صور	ملاحضات	الحالة	المحرك
		✓	زيت المحرك
		✓	تهريبات
		✓	تسرب غازات
		✓	حالة التشغيل
		✓	الدخان
		✓	الشكمان
		✓	التبريد
		✓	الحالة العامة
صور	ملاحضات	الحالة	هيدروليك
	Schlauch von Lenkzylinder VL an der Verpressung leicht schwitzig	✓	خراطيم
		✓	طرمبة
		✓	المحركات
	Lenkzylinder VL leicht schwitzig, Seitenschildzylinder HL leicht schwitzig	✓	سيليندر
		✓	تهريبات
		✓	الحالة العامة
صور	ملاحضات	الحالة	كابينه/غمارة
		✓	الزجاج/ النوافذ
	Bedienpult rechts Höhenverstellungsschalter links federrückstellung defekt und Höhenverstellungsschalter rechts abgebrochen	✓	الشاشة
		✓	التسخين
		✓	الحالة العامة

الكهرباء	الحالة	ملاحضات	صور
الإضاءة	✓		
مشغل المحرك	✓		
الكهرباء	✓	Fehler Spiegelverstellung (neue Sicherung brennt direkt durch)	
البطارية	✓	Batterien schwach	
الحالة العامة	✓		

الجنزير	الحالة	ملاحضات	صور
توراس	30%	Vorne: 40%, Hinten: 20%	
رولات النقل	60%		
حلقات الجنزير	70%		
بلاطات الجنزير	20%	Vorne: 20%; Hinten: 10%	

استهلاك	الحالة	ملاحضات	صور
سير الالتقاط (الصغير)	60%	Mittig ca 50cm eingeschnitten (geklammert)	
سير التفريغ	70%	4. Untere Bandrolle defekt	
صندوق الدرم	80%		
بكرة القشط (درم)	70%	Schweißnaht an 7 Unterhalter eingerissen	
القواعد	10%		
ممسحة / لوحد	30%		

أخرى	الحالة	ملاحضات	صور
التروس/قير	✓		
فرامل/مكابح	✓		
محرك القيادة	✓		
هياكل	✓		
محاور	✓		
أخرى	✓		