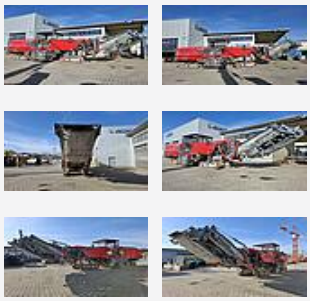
WIRTGEN STRAßENFRäSEN W 250

GENERAL		BILDER
ID	18550	
año de construcción	2013	
Horario de funcionamiento	10231	
peso [to]	49	
Lista de piezas de recambio	✓	
DATOS DEL MOTOR		
Fabricante	Cummins + Cummins	
motor [tipo]	QSX15 + QSL	
fuerza del motor [kW]	447 + 261	
Etapa de gases de escape	EU Stage IIIa / EPA, Tier III	
Insignia EPA	✓	
Filtro de diésel presente	✓	
EQUIPO		
Tambor de fresado [mm]	2200	
profundidad de fresado [mm]	330	
FCS - système de coupe flexible	✓	
Dispositivo de giro del tambor de fresado	✓	
Cinta plegable	✓	
sistema de extracción	✓	
Sistema de extracción VCS	✓	
LEVEL PRO	✓	
Sensor de inclinación	✓	
Sensores de medición de distancia (cilindros)	✓	
Lavadora de presión	✓	
Compresor	✓	

RÜKO GmbH Baumaschinen · Daimlerstr. 20 · 76316 Malsch · www.rueko.de
Tel. 07246 9419-0 · Fax 07246 9419-10 · info@rueko.de

ESTADO			
MOTOR	**ESTADO**	**NOTAS**	**FOTOS**
aceite de motor	✓		
Fugas	✓		
fuga de gas	✓		
comportamiento al iniciar	✓		
humo	✓		
Sistema de escape	✓		
Radiador	✓		
Estado general	✓		
HIDRÁULICA	**ESTADO**	**NOTAS**	**FOTOS**
mangueras	✓	Schlauch von Lenkzylinder VL an der Verpressung leicht schwitzig	
Bomba	✓		
Motores	✓		
cilindros	✓	Lenkzylinder VL leicht schwitzig, Seitenschildzylinder HL leicht schwitzig	
Fugas	✓		
Estado general	✓		
CABINA	**ESTADO**	**NOTAS**	**FOTOS**
ventanas	✓		
Pantalla / Interruptor	✓	Bedienpult rechts Höhenverstellungsschalter links federrückstellung defekt und Höhenverstellungsschalter rechts abgebrochen	
Calefacción	✓		
Estado general	✓		

ELECTRICIDAD	ESTADO	NOTAS	FOTOS
Iluminación	✓		
Motor de Arranque	✓		
Electrónica	✓	Fehler Spiegelverstellung (neue Sicherung brennt direkt durch)	
Batería	✓	Batterien schwach	
Estado general	✓		
CHASIS	**ESTADO**	**NOTAS**	**FOTOS**
Turas	30%	Vorne: 40%, Hinten: 20%	
Rodillos de transporte/rodaje	60%		
Cintas de cadenas	70%		
Paneles de suelo	20%	Vorne: 20%; Hinten: 10%	
DESGASTE	**ESTADO**	**NOTAS**	**FOTOS**
Cinta de grabación	60%	Mittig ca 50cm eingeschnitten (geklammert)	
Cinta eyectora	70%	4. Untere Bandrolle defekt	
Caja de fresado	80%		
Tambor de fresado	70%	Schweißnaht an 7 Unterhalter eingerissen	
soporte superior	10%		
rascador	30%		
OTROS	**ESTADO**	**NOTAS**	**FOTOS**
Caja de cambios	✓		
Frenos	✓		
accionamiento de tracción	✓		
Chasis	✓		
Ejes	✓		
otro	✓		